

Heizwerttherme

Therm 14 X.A, TX.A, XZ.A, TXZ.A, KX.A, TKX.A

Therm 20 CXE.AA, LXE.A, TLXE.A, LXZE.A, LXZE.A5, TLXZE.A, CXE.A, TCX.A, TCXE.A

Therm 28 CXE.AA, LXE.A, TLXE.A, LXZE.A, TLXZE.A, LXZE.A5, CXE.A, TCX.A

Therm DUO 50.A, T.A, FT.A



Störungscode	Bedeutung lt. Handbuch	Erste Maßnahmen	Weiterführende Maßnahmen	Evtl. benötigte Ersatzteile
E01*	Zündstörung	Elektroden, Gas- und Luftzufuhr kontrollieren und Anlage resettet	Wartung, Gaseinstellung, Abgasmessung vornehmen	Zündelektrode 4061140612, Ionisation 40594.1, Magnetspule 41424, Gasarmatur 41366, Mikroschalter 26113.1, Platine 42260
E02	Wasserdruck zu niedrig (< 0,7 bar)	Wasserdruck am Manometer kontrollieren und ggf. nachfüllen	Druckschalter reinigen oder austauschen	Druckschalter 210927, (für 20/28 LXZE.A und CXE.AA 43846), Manometer 29463.1
E04	Vorlauffühler defekt	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen		Temperaturfühler Clip (CV) 44035, geschraubt (SV) 21045.3
E05	Warmwasserfühler defekt	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen		Temperaturfühler Clip (CV) 44034, geschraubt (SV) 21045.3
E06*	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst/Anlage überhitzt (> 96°C)	Anlage resettet und Temperaturanstieg beobachten, Pumpe kontrollieren	wiederholtes Auftreten ohne das die Anlage gestartet ist ->STB tauschen	STB 40035, Pumpe Wilo 42980.1, Pumpe Grundfos 41367
E07	Störung des Außentemperaturfühlers	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen	Im Untermenü Aktivierung und Heizkurve kontrollieren und ggf. anpassen	Außentemperaturfühler 40579.1, Platine 42260
E08**	Abgasrückstau bei Kamingeräten (> 75°C)	Abgasweg kontrollieren	wiederholtes Auftreten ohne das die Anlage gestartet ist -> Abgasthermostat tauschen	Abgasthermostat 40527
E08*	Störung des Abgasweges bei Turbogeneräten	Lüfter, Druckdose, Messdrichter, Abgas/Luftzufuhr kontrollieren		Bitte mit Gerätetyp und Produktionsnummer anfragen (Ersatzteile variieren nach kW Leistung und Baujahr)

Heizwerttherme

Therm 14 X.A, TX.A, XZ.A, TXZ.A, KX.A, TKX.A

Therm 20 CXE.AA, LXE.A, TLXE.A, LXZE.A, LXZE.A5, TLXZE.A, CXE.A, TCX.A, TCXE.A

Therm 28 CXE.AA, LXE.A, TLXE.A, LXZE.A, TLXZE.A, LXZE.A5, CXE.A, TCX.A

Therm DUO 50.A, T.A, FT.A



E12	Durchfluss zu gering	Pumpe, Kombiarmatur und hydraulische Abnahme kontrollieren		Kombiarmatur 26072, Mikroschalter 26113.1, Pumpe Grundfos 41367
-----	----------------------	--	--	---

* diese Störung lässt sich über die Resetfunktion quittieren

** Beim Auftreten dieser Störung verriegelt die Anlage für 20 Minuten. Nach den 20 Minuten kommt es zur automatischen Rücksetzung der Störung.